

5. Gépjármű műszaki állapotlap

Fajta: szgk.

Gyártmány: ALFA ROMEO

Típus: 147

Szín: SZÜRKE Ajtók száma: 3

Gyártási év: 2001

Első forgalomba helyezés: 2001.07.23

Hengerűrtartalom: 1598 ccm

Össztömeg: 1720 kg

Kilométer-számláló állása: 162148 km

Teljes gyári kulcskészlettel rendelkezik:

Darab: 2 db kulcs

Külföldről behozott-e a jármű: Nem

Rendszám: HTX-144

Alvázsám: ZAR93700003042213

Motorszám: AR321042579664

Hajtóanyag: Benzin

Szállítható személyek száma: 5

Műszaki vizsga: 2011.10.21

Teljesítmény: 88 kW

Tgk. esetén tengelytáv: mm

Átlagos futásteljesítmény: 144300 km

Vezetett szervizkönyvvel rendelkezik: Részben

Gumik típusa: GOODYEAR, MICHELIN

Gumik állapota: megfelelő, ill. kopott

Jármű állapotának leírása

Általános állapot: közepesnél rosszabb

Üvegfelületek: kavicsnyomos, karcos

Motor, erőátvitel: zajos, átvizsgálandó

Futásteljesítmény: Reális

Karosszéria: javított, korrodált, e. lökhárító törött

Utastér: szennyezett, kiégetve, hiányos

Futómű, fék: kopog, átvizsgálandó

Biztonsági berendezések: légzsákok, zárok ellenőrzése

Jármű felszereltsége

ABS

Vonóhorog

Automata váltó

Fedélzeti szg

Légzsák 8 db

ASR

ESP

Könnyűfém kerék

Elektromos ablak 2 db

Ködfényszóró

Klíma Automata

Bőrkárpit

Rádió CD

El. áll. Tükör

Fényszórómosó

Tolótető Elektromos

Szervokormány

Fűtött ülések: 2 db

Állófűtés

Tempomat

Központi ajtózárr


Metál fény

Xenon fényszóró

Parkoló radar

Egyéb: riasztó, gravírozás, CD tár, esőérzékelő

Festékréteg vizsgálat (jellemző értékek feltüntetésével µm-ben)

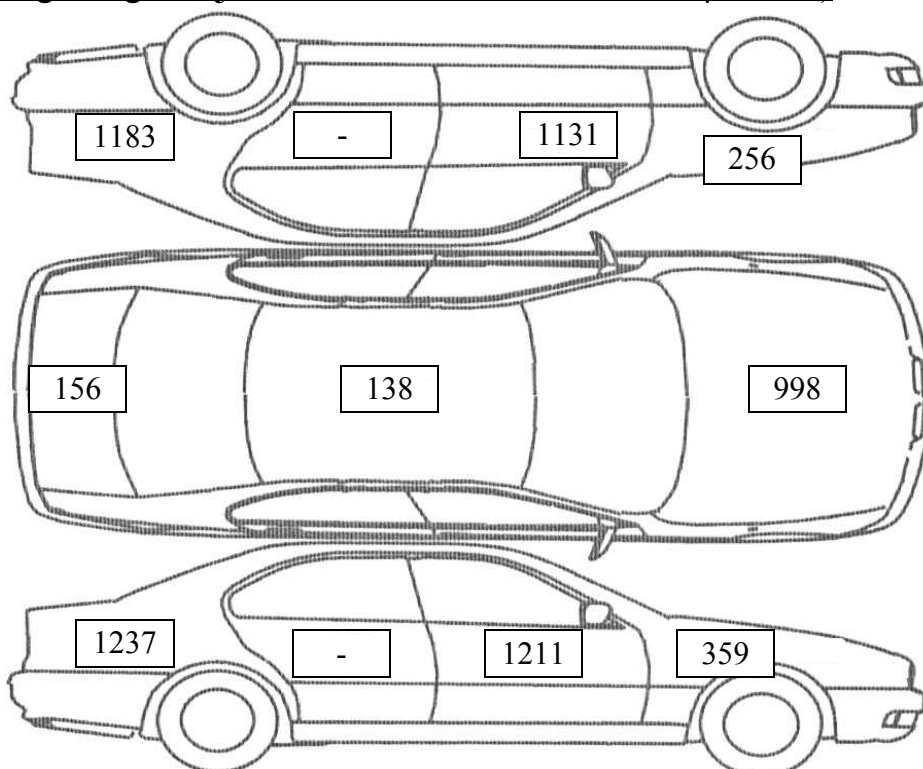

6. A jármű állapota

6.1 A karosszéria és a fényezés állapota (festékrétegvastagság mérésekkel)

		Bal	Jobb
	Első vészháritó	TÖRÖTT (korábban is javított volt)	
		MŰANYAG	MŰANYAG
Homloklemez		MEGFELELŐ	
Motorháztető		MEGFELELŐ (javított)	
Első	Sárvédő	KAVICSNYOMOS	DEFORMÁLT (5AW)
	Ajtó	APRÓ HORPADÁSOK +FÉNYSÉRÜLT	DEFORMÁLT (2AW) (javított)
Küszöb		FÉNYSÉRÜLT	DEFORMÁLT (5AW) +KORRODÁLT
Hátsó	Ajtó (Oldalfal/ Tolóajtó)	-	-
	Sárvédő	MEGFELELŐ (javított)	KORRODÁLT (javított)
Csomagtérajtó		DEFORMÁLT (2AW)	
Hátfal		TAKART	
		TAKARVA	TAKARVA
Hátsó vészháritó		DEFORMÁLT (javítható)	
		MŰANYAG	MŰANYAG
Tető		MEGFELELŐ	
A karosszéria állapota az átlagos üzemidőhöz képest:		ÁTLAGOSNÁL ROSSZABB	

Megjegyzés: a karosszéria több elemén karcok láthatóak, amelyek javítása fényezési technológiát feltétlenül nem igényel. A motorháztető szigetelő gumi szakadt, a bal tetővázkoszorú fénysérült, a hűtőtartó deformált (5 AW), a bal első műa. dobotét törött, az utastér fenéklemez deformált (15 AW), hőcserélő kikötve, törött.

6.2 Az üvegfelületek, világítótestek állapota

		Bal	Jobb
Első	Fényszóró	KARCOS	KARCOS
	Ködfényszóró	BEPÁRÁSODVA	MEGFELELŐ
	Írányjelző	KARCOS	KARCOS
	Szélvédő	KAVICSNYOMOS	
	Oldalüveg	MEGFELELŐ	MEGFELELŐ
	Visszapillantó tükrök	MEGFELELŐ	BURKOLAT KARCOS
Hátsó	Lámpa	KÜLSŐ: KARCOS	MEGFELELŐ
	Szélvédő	MEGFELELŐ	
	Oldalüveg	MEGFELELŐ	MEGFELELŐ

Megjegyzés:

6.3 Az utastér állapota

	Állapot (megfelelő, szennyezett, karcos, sérült, hiányzik, egyéb)	
	Bal	Jobb
Műszerfal	SZENNYEZETT,KARCOS	
Kárpitok	SZENNYEZETT,KOPOTT,KARCOS	
Ülések	SZENNYEZETT,KOPOTT,REPEDEZETT	
Kalaptartó	SZENNYEZETT	
Csomagtér (Raktér)	SZENNYEZETT,KOPOTT,KARCOS	
Az utastér állapota az átlagos üzemidőhöz képest	ÁTLAGOSNÁL ROSSZABB	

Megjegyzés: a hátsó középső fejtámla hiányzik, a műszerfal borítás ragasztótól szennyezett, a tetőablak sötétítő borításának, és a tetőkárpit szakszerű rögzítése szükséges, a hátsó ülés kiégetve.

6.4 Keréktárcsák, gumiabroncsok állapota

		Bal	Jobb	
I. teng.	Gumi abroncs	Típus:	GOODYEAR	GOODYEAR
		Méret:	205/55 R16	205/55 R16
		Állapot	OLDALA SZAKADT	MEGFELELŐ
		Profilmélység	4 mm	4 mm
II. teng.	Gumi abroncs	Típus	MICHELIN	MICHELIN
		Méret	205/55 ZR16	205/55 ZR16
		Állapot	KOPOTT	KOPOTT
		Profilmélység	3 mm	3 mm
Pótk.	Gumi abroncs	Típus	MANKÓKERÉK	
		Méret	-	
		Állapot	-	
		Profilmélység	-	

Megjegyzés: a keréktárcsák peremsérültek.

6.5 Fékrendszer és a futómű állapota

F é k r e n d s z e r	
Üzemi fék	KOPOTT (fékhatás megfelelő)
Rögzítő fék	FELÚJÍTÁSA SZÜKSÉGES
F u t ó m ű	
Bal első	KOPOG
Jobb első	KOPOG
Bal hátsó	KOPOTT
Jobb hátsó	KOPOTT

Az esetleges rejtett hibák feltárása miatt szervizkörülmények közti átvizsgálása javasolt!

Megjegyzés: a kézifék nem húzható be, a kézifékkötél külső burkolata hiányos, sérült, felújítása szükséges. A futómű kopog, a keréktárcsák peremsérültek, a futómű ellenőrzése indokolt.

6.6 Motor és sebességváltó

Motor	Motorkontroll lámpa	MEGFELELŐ (elalszik)
	Olajnyomás	MEGFELELŐ
	Ékszíjak	KOPOTT
	Hűtőrendszer	MEGFELELŐ
	Motor járása	ZAJOS
Erőátv.	Sebességváltó	ÁTVIZSGÁLÁS SZÜKSÉGES
	Tengelykapcsoló	KOPOTT
	Differenciálmű	KOPOTT
	Féltengelyek	ÁTVIZSGÁLÁS SZÜKSÉGES
Kormánymű		MEGFELELŐ
Kipufogó rendszer		TÖMÍTETLEN+HÁTSÓ DOB KORRODÁLT

Az esetleges rejtett hibák feltárása miatt szervizkörülmények közti átvizsgálása javasolt!

Megjegyzés: a motorból+ a váltóból folyik az olaj, a motor járása zajos, a váltókar holtjátéka nem megfelelő, a jobb féltengely gumiharang szakadt, motordiagnosztika, és a hajtáslánc átvizsgálása szükséges.

6.7 Elektromos berendezések, műszerek, biztonsági eszközök állapota

Elektromos berendezések	
Akkumulátor	MEGFELELŐ
Indítómotor	MEGFELELŐ
Műszerfal, kontroll lámpák	MEGFELELŐ
Xenon lámpák	NINCS
Műszerek	
Sebesség mérő	MEGFELELŐ
Egyéb műszerek	
Biztonsági eszközök	
Légzsákok száma (8 db)	KONTROLL LÁMPA VILÁGÍT
Biztonsági öv	MEGFELELŐ
ABS	MEGFELELŐ
Zárak állapota	ÁTVIZSGÁLÁS SZÜKSÉGES

Megjegyzés: a légzsákkontroll világít, a hátsó ablaktörlő, és az egyik távirányító nem működik, átvizsgálásuk szükséges.

Lefoglalt jármű, előélete nem ismert. A közúti forgalomban való részvétel előtt szervizkörülmények közötti átvizsgálása javasolt! Az adás-vétel lebonyolítása előtt a jármű személyes megtekintése javasolt, ennek hiányából eredő károkért felelősséget nem vállalunk!

A szakvélemény tartalmi és formai megjelenése az Autowerk Kft. tulajdonát képezi, másolása vagy más egyéb célokra való felhasználása szerzői jogokat sért!

Jelen szakvélemény tájékoztató jellegű, a jármű állapotáról igazolást nem ad. Az átvizsgálás nem szervizkörülmények között történt. A csak menetpróba során felderíthető hibák, rejtett hibák és a szándékos megtévesztésből eredő pontatlan adatközlésért felelősséget nem vállalunk.

7 Fotók

